



Návod na použitie:




1. Povrch musí byť rovný a hladký, suchý a stabilný, vonku mrazuvzdorný, čistý a odmastený.

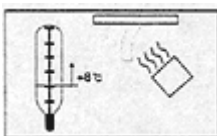


2. Pri obkladaní min. teplota má byť + 5°C. čerstvý obklad chráňme proti dažďu. Pri ohýbaní na rohoch odporúčame zadnú časť obkladu nahriať napr. so zapaľovačom.

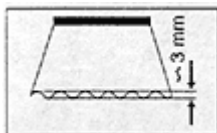


3. Lepidlo nanášame s ozubenou stierkou v hrúbke asi 4mm, ale nei na veľkú plochu naraz. Lepísa s klasickými lepidlami na obklady, napr. Baukleber, KVK Superkleber, alebo mrazuvzdorné flexi lepidlá na obklady. Na všetky obklady odporúčame biele lepidlo, kvôli lepšiemu estetickému vzhľadu. Špáry vyplníme samotným lepidlom.

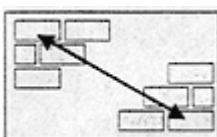


4. Lepiť môžeme zvrchu, alebo zospodu.

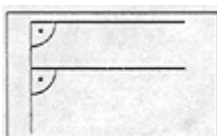

5. Pri nalepení obkladov treba dať pozor na vodorovné a zvislé umiestnenie. Hrúbka obkladov je rozdielna v rámci 2-4 mm, s čím dosiahnete prírodný efekt.

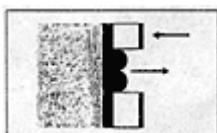

6. Obklad stlačme do lepidla tak, aby lepidlo vyšlo na okrajoch. **Dbajme na to, aby pod celou plochou obkladu bol spojovací materiál (lepidlo), lebo len tak nám obklad vytvrdne.**

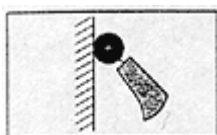

7. Stlačenie obkladu do lepidla vykonávame s gumenným valčekom - jemným prevalcovaním.



8. Špárovanie začneme, kým lepidlo medzi obkladmi je mäkké (asi po ukončení 0,5-1m²). Na špárovanie používame silný štetec s krátkou srst'ou (zubná kefka). Špárovací materiál musí siahať až po vrchnú fóliu. Špárovanie bude lepšie vyzerat' ak prejdeme špáry ešte raz mokrým štetcom.



9. Po uschnutí lepidla (24 hod.) odstránime ochrannú fóliu.



Nanášanie lepidla



Nanášanie obkladov



Špárovanie



Odstrašňovanie fólie